


Montaż Membrany EPDM Renoplast do profili **PRO W35 PLUS** z kołnierzem **EPDM**



Profil **W35 PLUS** z nawiniętym kołnierzem **EPDM**

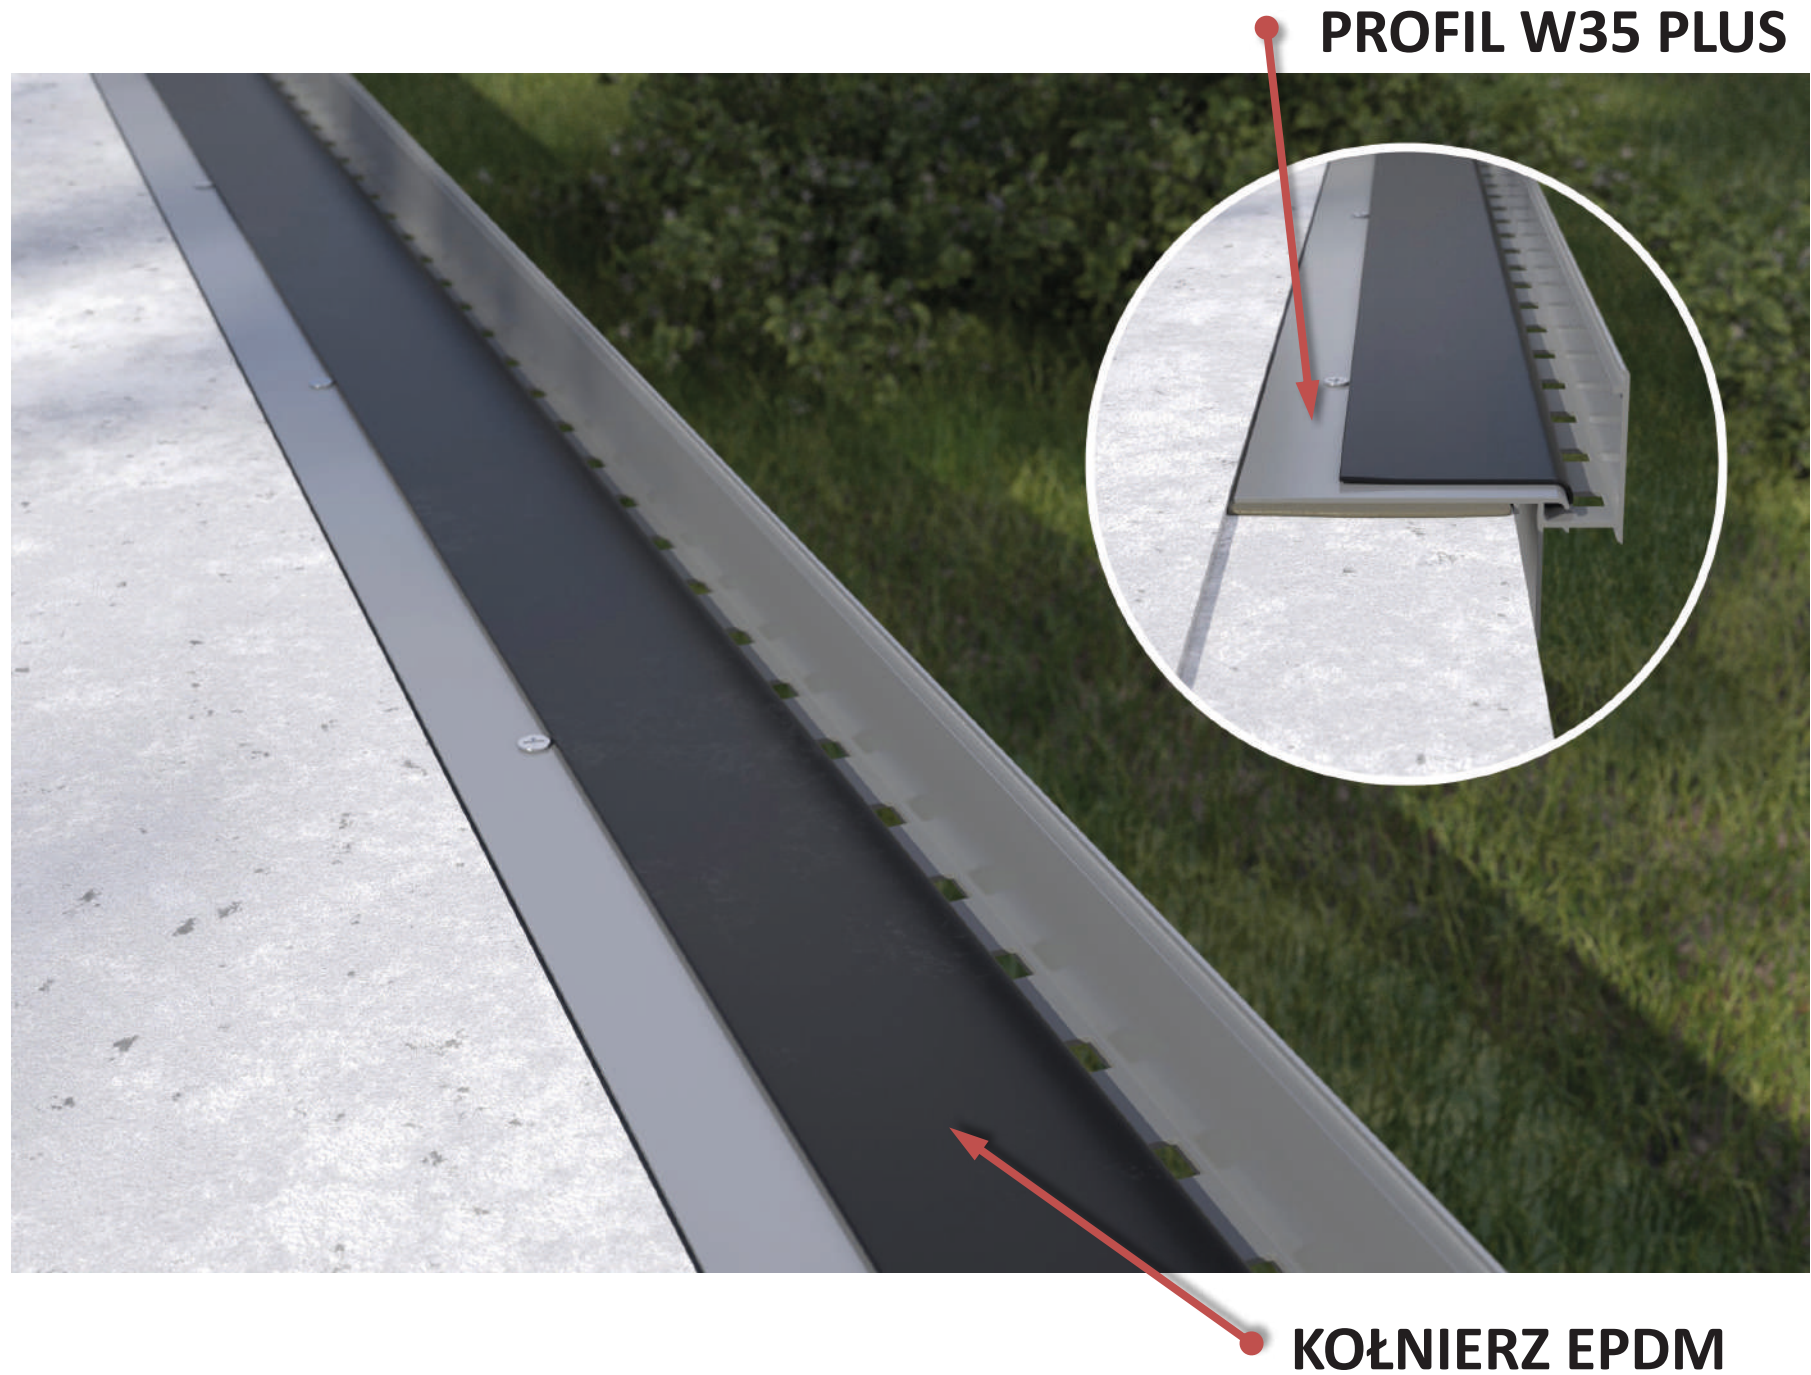



Po zakończeniu montażu **profilu okapowych W35 PLUS**, **kołnierz EPDM** należy podnieść i tymczasowo zamocować do listwy czołowej na profilu **W35 PLUS**. Do zamocowania można użyć zacisków sprężynowych lub zwykłych klamr do prania. Powierzchnie profili oraz kołnierz odtłuścić, przecierając szmatką nasączoną alkoholem izopropylowym (izopropanol) i odczekać do odparowania. Na profil **W35 PLUS** nanieść cienką, równomierną warstwę kontaktowego kleju **RENOSTICK RS10** za pomocą wałka. Klej nanieść na szerokości 6 cm od miejsca styku **kołnierza EPDM** z profilem.



W ten sam sposób klej kontaktowy **RENOSTICK RS10** nanieść na **kołnierz EPDM**. Po naniesieniu kleju należy odczekać od 5 do 15 minut tak, aby rozpuszczalniki w nim zawarte całkowicie odparowały. W tym czasie należy nie dopuścić do zabrudzenia powierzchni z naniesionym klejem. Przed sklejeniem dokonać testu lepkości kleju czystą dłońią.




Po wykonaniu testu lepkości kleju i jego pozytywnym rezultacie usuwamy klamry mocujące i odwijamy kołnierz do podłoża. Całą powierzchnię należy równomiernie i starannie docisnąć silikonową rolką dociskową.




Membranę EPDM Renoplast docinamy w taki sposób, aby tworzyła zakładkę na kołnierz, a jej krawędź znajdowała się 1 cm od krawędzi zewnętrznej **kołnierza EPDM**. Po docięciu odwijamy wzdłużnie **membranę EPDM Renoplast** na szerokości 20 cm. Powierzchnię odwiniętej membrany oraz kołnierza przecieramy szmatką nasączoną alkoholem izopropylowym (izopropanol) i odczekujemy do odparowania.



Na powierzchnię odwiniętej **membrany EPDM Renoplast** oraz na podłoże наносimy za pomocą wałka równomierną ciekłą warstwę kleju **RENOSTICK RS 10**. Na **membranie EPDM Renoplast** oraz na kołnierzu na zewnętrznych krawędziach pozostawiamy czyste, niepokryte klejem pasmo o szerokości 2 cm. Po naniesieniu kleju należy odczekać od 5 do 15 minut tak, aby rozpuszczalniki w nim zawarte całkowicie odparowały. W tym czasie należy nie dopuścić do zabrudzenia powierzchni z naniesionym klejem. Przed sklejeniem dokonać testu lepkości kleju czystą dłonią.

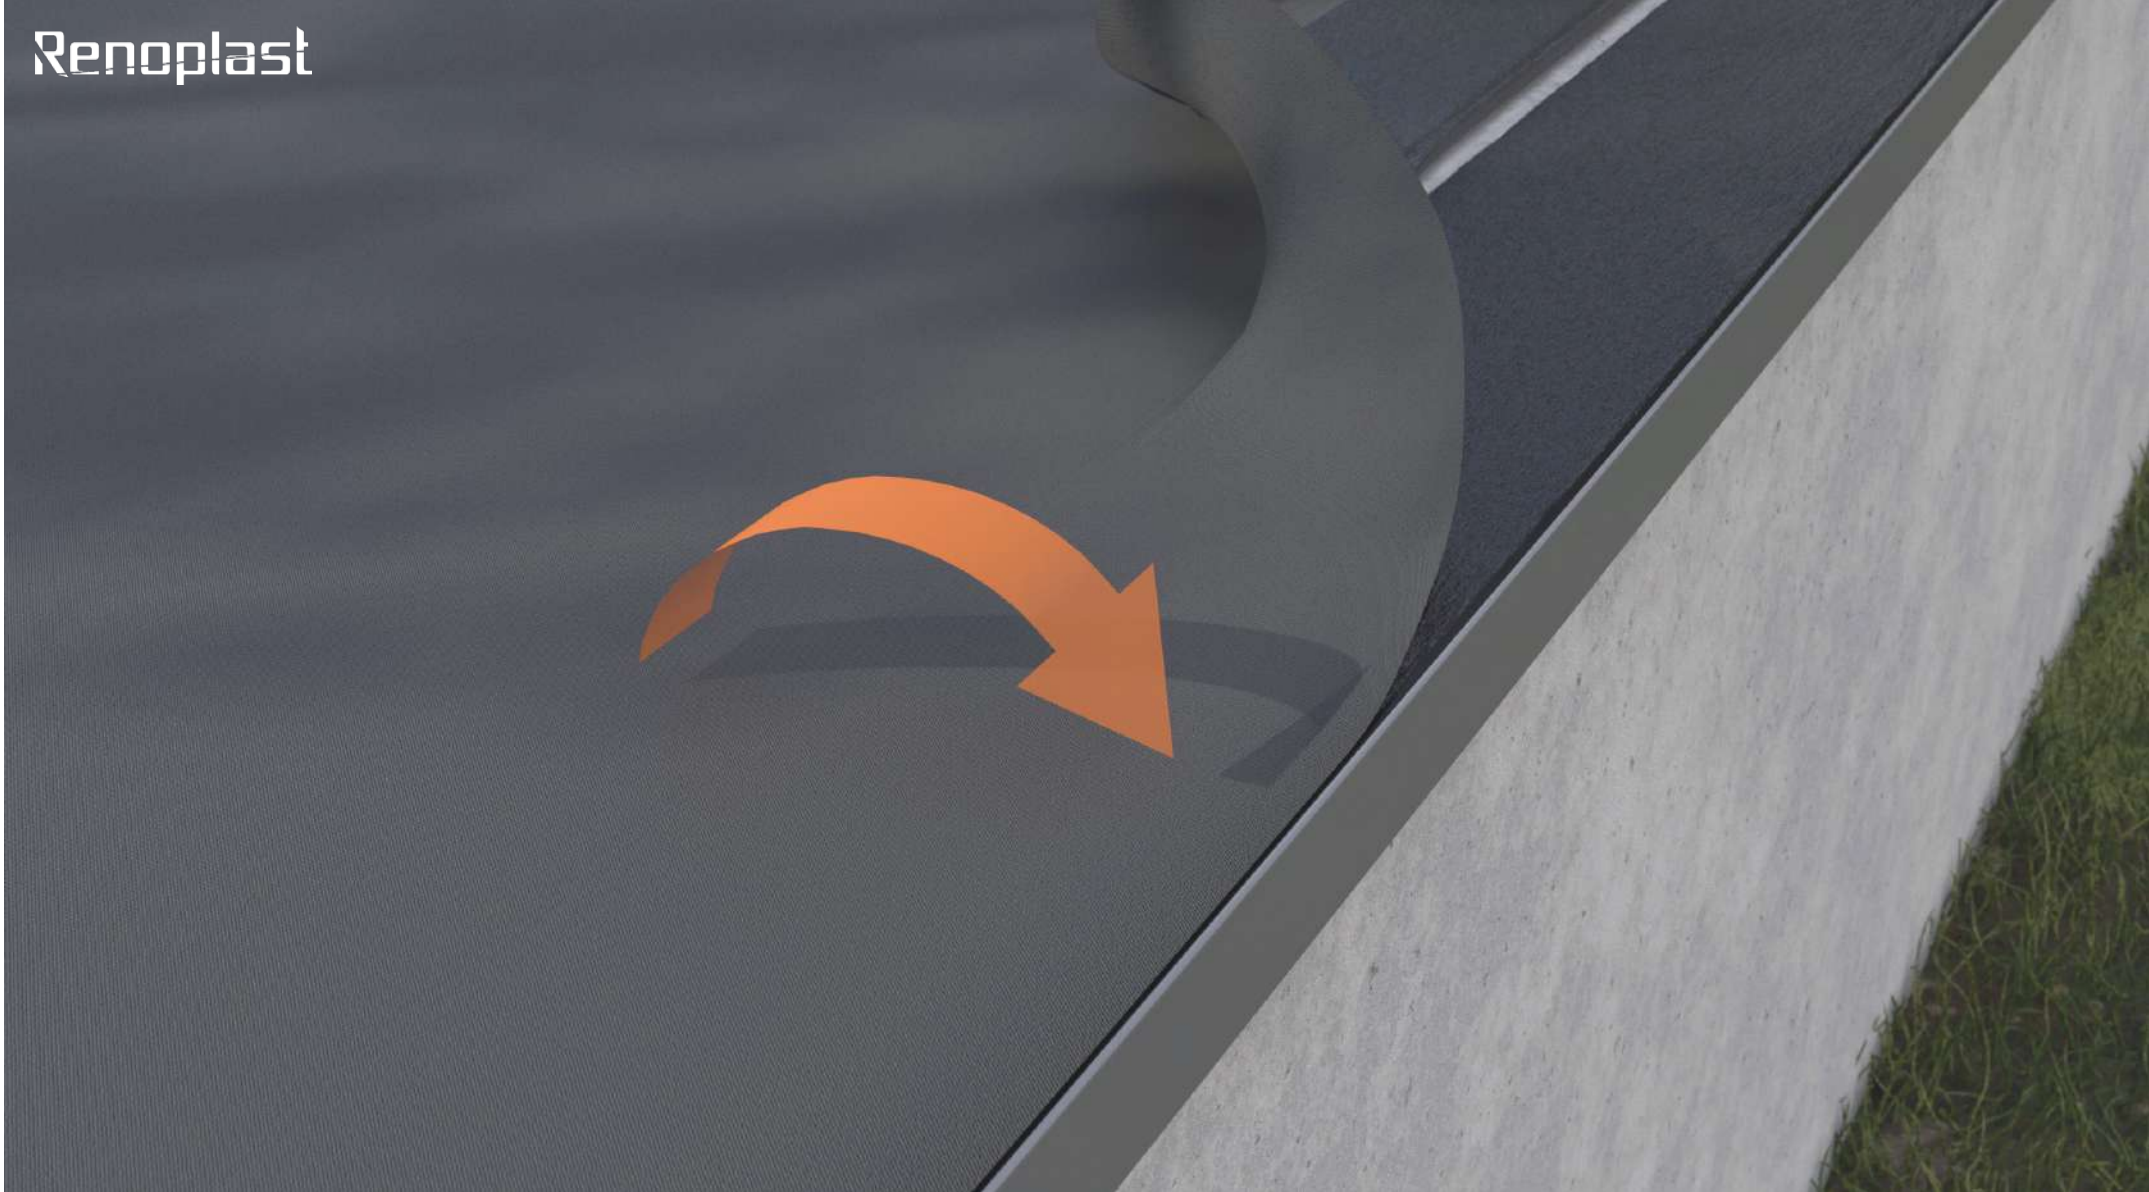

Po wykonaniu testu lepkości kleju i jego pozytywnym rezultacie odwijamy **membranę EPDM Renoplast** do podłoża. Całą powierzchnię należy równomiernie i starannie docisnąć silikonową rolką dociskową.

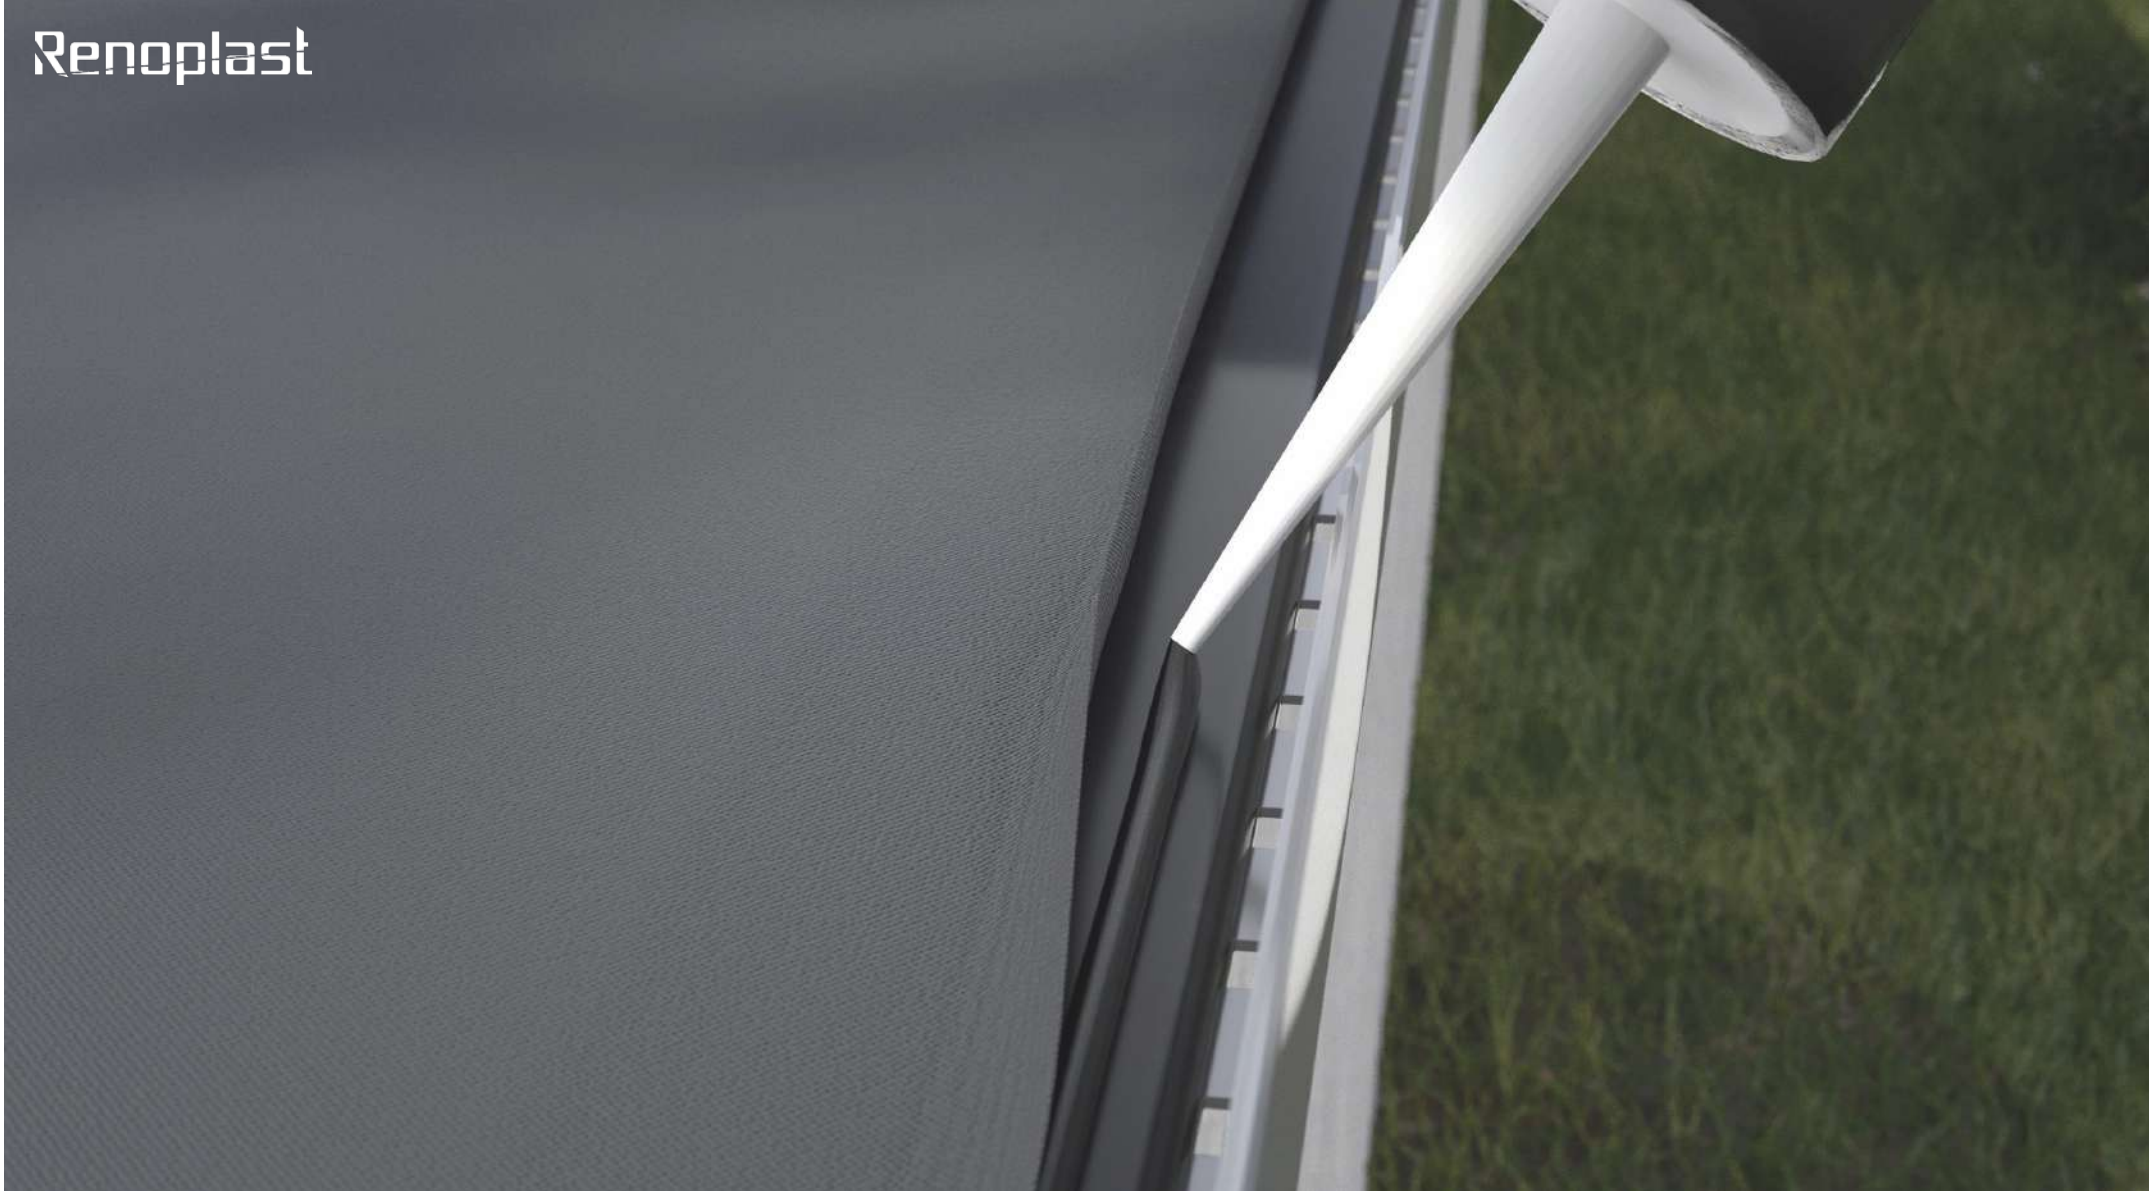

Podwijamy krawędź **membrany EPDM Renoplast**, po czym наносimy uszczelniacz **RENOSEALANT RS 09** pojedynczym, ciągłym, równym pasmem.



Bezpośrednio po naniesieniu uszczelniacza **RENOSEALANT RS 09**, za pomocą silikonowej rolki dociskowej, dociskamy membranę do podłoża tak, aby pojawiła się ciągła tzw. „wypływka”. Nadmiar uszczelniacza należy zebrać tworzywową szpatułką lub innym narzędziem bez ostrych krawędzi. Pozostawić do wyschnięcia na min. 24h (w optymalnych warunkach +20°C, RH 50%, niska temperatura może powodować wydłużenie tego okresu).

Podziel się z nami swoją opinią:



Threads



Tik Tok



Instagram



Facebook



Youtube



Renoplast

www.renoplast.pl